



东南衡器

**X K 3 1 8 8 A30**  
**X K 3 1 8 8 A30-P**  
称重显示器使用说明书

上海东南衡器有限公司  
2007年3月版



东南衡器

## XK 系列

感谢您选用了我公司的 XK 系列称重显示仪，请在使用前认真阅读本手册，并按本手册操作。如有任何疑难问题，可与本公司直接联系，我们将为您提供满意的服务。

上海衡器总厂

上海东南衡器有限公司

地址：中国上海市喜泰路 241 号

邮编：200232

电话：0086-21-54090004

传真：0086-21-54090259

Email: [shscales0027@yahoo.com.cn](mailto:shscales0027@yahoo.com.cn)

Http://[www.shscales.net.cn](http://www.shscales.net.cn)

## 目 录


第一章 技术参数	1
第二章 安装	1
一. 仪表前功能示意图和后功能示意图	
二. 传感器和仪表的连接	
三. 打印机与仪表的连接	
四. 大屏幕显示器的连接	
五. 串行通讯接口的连接	
第三章 操作方法	6
一. 开机及开机自动置零	
二. 手动置零（半自动置零）	
三. 去皮功能	
四. 日期、时间的设置和操作	
五. 蓄电池使用	
六. 数据记录的贮存	
七. 打印操作	
八. 记录的清除操作	
九. 记忆皮重的输入方法	
十. 节电功能	
第四章 维护保养和注意事项	10
第五章 信息提示	11
附 录	11

## 第一章 技术参数


1. 型号                                   XK3188-A30 称重显示器控制器
2. 准确度等级:                         3 级  
准确度                                 n=3000
3. 模拟部分  
转换原理                              $\Delta-\Sigma$  式 A/D  
转换速度                             10 次/秒  
A/D 转换分辨率                     100 万码  
标定                                   全部采用键盘操作完成  
供桥电源                             DC, 5V, 可连续 8 个 350  $\Omega$  的传感器或 12 个 700  $\Omega$  的传感器  
传感器的连接方式                   采用 6 线式, 长线自动补偿
4. 显示                                 7 位 LED, 7 个状态指示符, 3 个电量显示符
5. 时钟                                 可显示年/月/日、时/分/秒, 自动闰年、闰月。
6. 键盘  
数字键                                0~9  
功能键                                15 个 (其中 10 个与数字键复合使用)  
键材料                                轻触式薄膜开关
7. 大屏幕布显示器接口             串行输出方式  
传输方式                             电流环/RS232 信号  
传输的数据格式                     11 位  
波特率                                600  
传输距离                              $\leq 15$  米
8. 串行通讯接口  
传输方式                             RS232C  
波特率                                波特率可选 600/1200/2400/4800/9600  
传输的数据格式                     10 位: 1 位起始位、8 位数据位 (ASC II 编码)、1 位停止位  
传输距离                             RS232:  $\leq 15$  米
9. 打印接口                           标准并行输出接口     KX-P1121  
  内置微行打印机
- 10 数据贮存                           可贮存 40 个车号和皮重、100 组称重记录

## 第二章 安装联接


## 一. 仪表面板能示意图和后盖示意图:

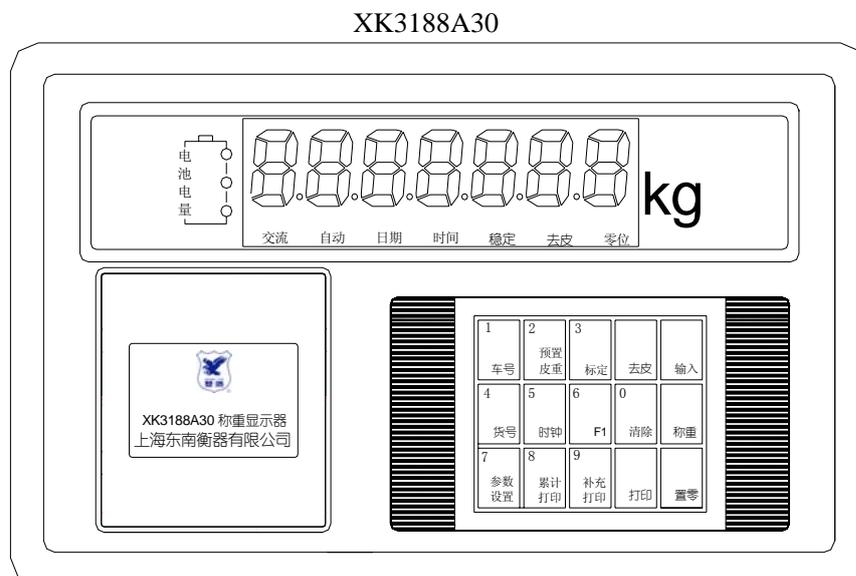

XK3188A30-P

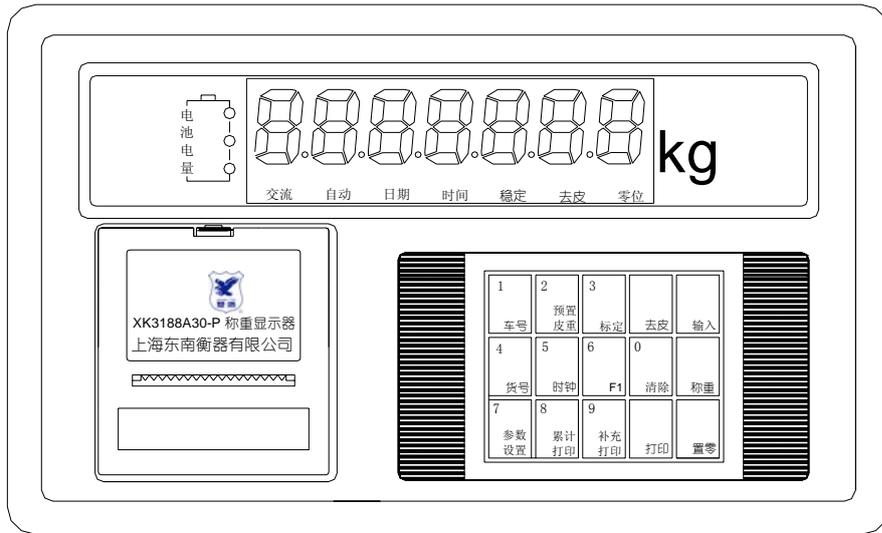


后盖

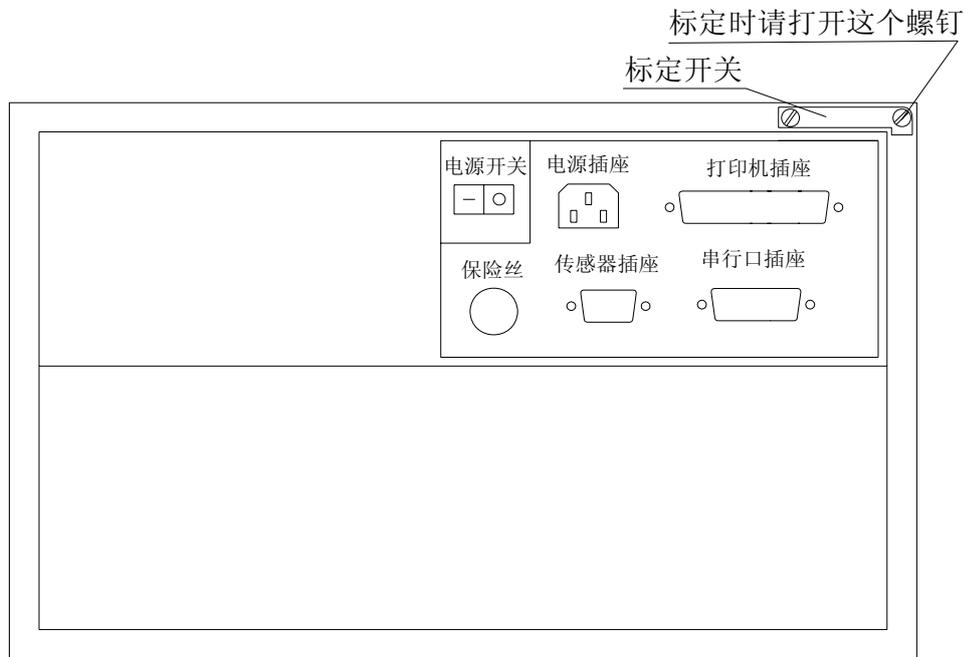

二. 传感器与仪表的连接


- 1、传感器的连接采用 9 芯插头座。图 2-3 标注了各引脚的意义。
- 2、如果使用四芯屏蔽电缆必须将+**E** 与+**S**、-**E** 与-**S** 短接。
- 3、传感器与仪表的连接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。连接线不允许仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。
- 4、传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

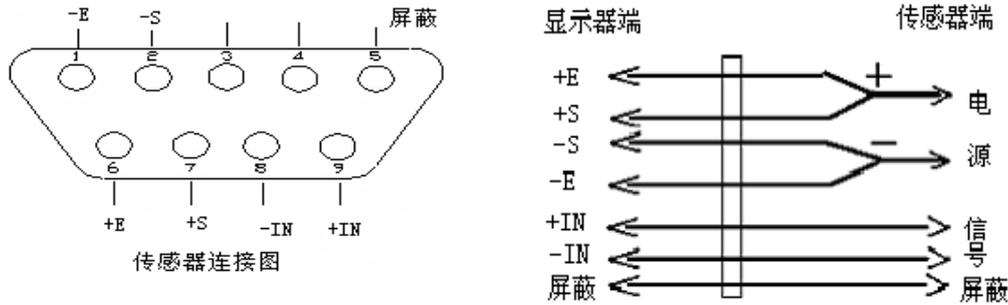

传感器连接图

### 三. 打印机与仪表的连接

1. 打印机接口采用标准的并行输出，接插件采用 25 芯 RS232 插头座，其各引脚的定义见图 2-4。

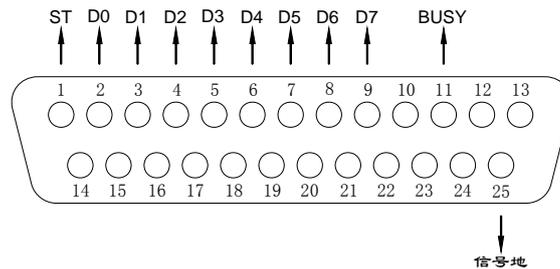

打印机接口信号


#### 2. 打印须知:

- A. 打印功能必须在设置后，方可投入正常使用。
- B. 仪表打印端口输出引线与打印机连接必须准确无误，须使用专用的打印机连接。倘若连接错误，将损坏仪表输出端口或打印机输入端口，甚至损坏仪表和打印机。
- C. 在使用打印机时，必须先将连接线准确连接，再接通仪表电源，最后开启打印机电源，结束使用时，必须先关闭打印机电源，再切断仪表电源，最后取下连接线。倘若顺序颠倒，可能损坏仪表和打印机。敬请注意！再注意！！
- D. 由于打印机品种繁多，性能不完全相同，与仪表兼容性不一，敬请选用推荐型号的打印机。
- E. 打印机电源必须接地良好！否则可能干扰仪表工作，甚至损坏仪表和打印机。

### 四. 大屏幕与仪表的连接

仪表大屏幕输出引线与大屏幕显示器连接必须准确无误，倘若连接错误，将损坏仪表输出端口或损坏大屏幕显示器输入端口，甚至可能严重损坏仪表和大屏幕显示器，要求使用配套的专用连接线。

1. 大屏幕显示接口采用 15 芯 RS232 插头座（与串行通讯口共用一只插座），其引脚意义见图（2-5）中 9、10 脚。

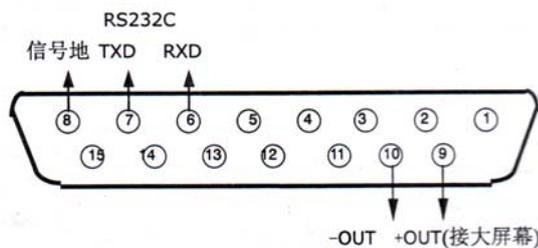

串行通讯和大屏幕显示输出接口信号（机壳背视图）

### 五. 串行通讯接口与仪表连接和使用

通讯接口输出引线 with 计算机连接必须准确无误，倘若连接错误，将损坏仪表输出端口或计算机通讯输入端口，甚至严重损坏仪表和计算机及相应的外部设备。

进行计算机通讯须具备必要的计算机技术和程序编制能力，须由专业技术人员参与或指导。非专业人员请不要随意连接。

XK3188A30 仪表具有 RS232 串行通讯接口，可与计算机进行通讯。

1. 通讯接口采用 15 芯 RS232 插头座（与大屏幕共用），其引脚定义见图 2—5 中 6、7、8 脚（RS232）
2. 所有数据均为 ASCII 码，每组数据有 10 位组成，第 1 位为起始位，第 10 位为停止位，中间 8 位为数据位，通讯方式分为：

(1). 连续方式：

所传送的数据为仪表显示的当前称重(毛重或净重). 每帧数据由 12 组数据组成。

格式如下：

第 X 字节	内 容 及 注 解	
1	02 (XON)	开始
2	+或-	符号位
3	称量数据	高位
:	称量数据	高位
:	称量数据	高位
8	称量数据	低位
9	小数点位数	从右到左 (0~4)
10	异或校验	高四位
11	民或校验	低四位
12	03 (XOFF)	结束

异或=2 ⊕ 3 ⊕ ……8 ⊕ 9

注 1：异或校验高、低 4 位的确定：异或和高、低 4 位如果小于、等于 9，则加上 30h，为 ASCII 码数字发送，例如：异或校验高 4 位加 6，加 30h 后，为 36h 即 ASCII 码的 6 或校验高 4 位为 B，加 37h 后，为 42h 即 ASCII 码的 B 发送。

3. 仪表通讯参数的设置：

通讯参数设置步骤：

步 骤	操 作	显 示	注 解
1	按[参数设置]	在称重显示状态下	
2	按[9][8]按输入	[P 00] [P 98]	输入设置密码“98”
3	按[1]	[Adr**]	通讯地址 (01~26)

	按[输入]	[Adr01]	例如：1
4	按[1] [输入]	[bt *] [bt 1]	串行通讯的波特率（1~5）分别表示波特率为：600、1200、2400、4800、9600 例如：1
5	按[0] 按[输入]	[tF *] [tF 0]	串行通讯方式： 0-1 连续发送方式，不接收 例如：0
6		称重状态	通讯参数设置结束

### 第三章 操用方法

#### 一. 开机及开机自动置零

1. 打开电源开关后，仪表进行“9999999”～“1111111”的笔划自检，完成后自动进入称重状态。
2. 开机时，如果秤上的重量偏离零点，但仍在设置的范围内，仪表将自动置零。开机置零范围的参数选择、设置方法详见标定/调试说明书。

#### 二. 手动置零（半自动置零）

1. 按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。
2. 显示值偏离零点，但在置零范围内时，按[置零]键起作用。否则按【置零】键不起作用，置零范围的参数选择、设置方法详见标定/调试说明书。
3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

#### 三. 去皮功能操作

##### 1. 三仪表提供三种去皮方式：

##### ①. 一般去皮：

在称重显示状态下，显示重量为正且称重稳定时，按[去皮]键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，去皮标志符亮。

##### ②. 预置皮重：

在称重显示状态下，按[预置皮重]键，仪表显示[P\*\*\*. \*\*]，此时显示的数值为原皮重值，若需设置新的皮重值，则可用数字键送入后，再按【输入】键确认即可。输入的皮重数值为0，则可取消预置皮重。

##### ③. 按车号调用皮重：

在称重显示状态下，按【车号】键，仪表显示[0\*\*\*\*\*]，用数字键送入正确车号后，再按【去皮】键即可，此时仪表从内存中找到与该车号对应的皮重值，调出使用。

2. 在去皮状态下，秤上无物时，按[去皮]键，可以使皮重为零，去皮标志符熄灭；当仪表符合手动置零条件时，按【置零】键也可使皮重为零，去皮标志符熄灭。

#### 四. 日期与时间的设置及操作

在称重显示状态下，按[时钟]键，进行日期与时间的设置。

首先设置日期：日期指示灯亮，仪表显示当前的日期，用数字键送入正确日期后，按【输入】键确认。

接着设置时间：时间指示灯亮，仪表显示当前的时间并自动走时。如时间正确，则直接按【输入】键或【称重】键退去；如时间不正确，则用数字键送入正确的时间后，再按【输入】键即可。

## 五. 蓄电池使用

1. 当使用内置蓄电池供电时，显示窗左方的“电池是量”指示符会指示当前蓄电池所剩的电量：三个指示符全亮表明电量充足；下面的两个指示符亮表明电量较足，只有最下面一个指示符亮，表明电量不足。电量不足时应考虑给蓄电池充电，如继续使用则蓄电池电量继续减少。
2. 接通交流电源（不用开机），仪表就会对蓄电池充电（充足约需 20 小时）。
3. 蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用。
4. 蓄电池属易耗品，不属三包范围。

## 六. 数字记录的贮存操作

1. 仪表规定车号为 5 位数，货号为 3 位数。最多可贮存 40 个车号。
2. 每贮存一组完整的记录，便同时打印出该组记录（如果打印设置为有效时）。
3. 数据贮存有以下三种方式：

(1). 先空车贮存，再满车贮存，或者先满车贮存，后空车贮存。也就是说要经过两次贮存才构成一组完整记录。

(2). 满车前来称重且皮重已知时，一次贮存便购成一组完整的记录。

(3). 称重仅仅是一个货物，此时一次贮存便构成一组完整的记录。

XK31988A30 为了能自动识别区分以上三种贮存的情况，特作以下协定：

车辆的车号必须是 00001~99999 之间的任意数，也就是说 00000 不能作为真实车辆的车号。如果车号设置为 00000 时，表示前来称重的不是一个载物的车辆，而仅仅是一个货物。

如果仪表的去皮标志符亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一则完整的记录。

如果车号设置为 00000 以外的任意 5 位数，而且仪表的去皮标志符不亮（即毛重显示状态时），则必须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。

### 4. 贮存操作的方法：

步 骤	操 作	显 示	解 释
1	按[打印]	在称重显示状态下	
2	按数字键送入车号 按[输入]	[c*****] [c03217]	输入车号 比如：03217
3	输入货号 按[输入]	[hn ***] [hn 035]	输入货号 如：35
			贮存结束

数据不稳定时或毛重 $\leq 0$ 或净重 $\leq 0$ 时，都不能进行贮存。

#### 5. 关于自动贮存和打印：

- (1). 自动贮存打印的设置见打印设置一节。
- (2). 自动贮存打印时，不存在两次贮存方式。
- (3). 自动贮存时，贮存的车号、货号为贮存前已设置好的车号和货号。
- (4). 自动贮存的皮重值分以下三种情况：
  - ① 仪表的去皮标志符亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录。
  - ② 仪表的去皮标志符不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮重值存入该组记录。
  - ③ 仪表去皮标志符不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以 0 作为皮重值存入该组记录。

### 七. 打印操作

#### 1. 打印设置：

步骤	操作	显示	解释
1	按[参数设置] 按[9][7] 按[输入]	[P 00] [P 97]	输入设置密码“97”
2	按[0] 按[输入]	[Auto *] [Auto 0]	先择自动/手动打印 (0-手动 1-自动) 如：先择 0 (手动打印)
3	按[3] 按[输入]	自动指示符亮 [Type *] [Type 3]	选择打印机种类 (如：选择 3) 0-打印无效 3-松下 KX-P1121 5-内置微型打印机
4	按[3] 按[输入]	[Arr *] [Arr 3]	选择打印格式 (如：选择 3) Arr=0-记录格式 1-1 联单格式 2-2 联单格式 3-3 联单格式
5	按[5][10] 按[输入]	[HL **] [HL 50]	打印限制选择 (如：50) 00-回零才可以打印 25-回到 25%称重以下可以打印 50-回到 50%称重以下可以打印 75-回到 75%称重以下可以打印 99-满称量情况下也可以打印
6	按[1][0][0] 按[输入]	[L *****] [L001.00]	设置自动打印时的最小自动打印重量 L 必须在于 10 个分度值 如：1.00
7	按[0][5] 按[输入]	[b **] [b 05]	走纸行数设置 (0~30) 如：05
8	按[0] 按[输入]	[odE *] [odE 0]	填充式打印格式选择 0：不使用填充式打印格式 1：使用填充式打印格式
		操作结束	

打印具体格式参见附录 1

2. 仪表贮存和打印是同时的，用[打印]键每贮存一组完整的记录的同时打印出该组称重记录（如果打印是设置为有效的）。
3. 如果因为某种原因（比如打印机出现故障等），未能打印好称重记录时，在排除故障之后，按一下[补充打印]键即可补充打印出当前贮存的记录。
4. 在一段称重结束后，可按[累计打印]键打印出该组记录的累计值。
5. 按[参数设置]，再按[1]，可打印总报表 1（即按时间顺序的日报表）。

八. 清除记录的操作：

1. 本仪表允许以下清除记录的方式：

方式①：清除全部记录。（包括所有车号和记忆的皮重，暂存数据）

2. 清除记录时，仪表都会显示[Sure 0]，请操作者选择是否肯定。此时当[Sure]=1，再按【输入】键表示确认。否认时，让[Sure]=0，再按【输入】键或者按【称重】键退出。

3. 操作方法：

(1). 在称重状态下，按【清除】键可以清除全部记录。[方式①]

数据清除后不能恢复，在操作时须谨慎，以免误操作造成数据丢失。

在标定或修改打印参数后，需清除所有称重记录。

九. 记忆皮重的输入方法：

仪表可以长期记忆 40 个皮重值，输入方法有三种：

1. 用数字键输入皮重：(\*： 为原设置值)

步骤	操作	显示	解释
1	按[车号]	在称重显示状态下	
2	送车号 按[输入]	[c*****] [c35790]	送入车号 如：35790
3	送入皮重 按[输入]	[P*****] [P01000]	送入皮重 如：1000（公斤）
4		返回称重显示	结束

2. 称重法存皮重：

在毛重显示状态下，将空车放在秤台上，等秤稳定后，按【车号】键，输入车号后按【打印】键。

#### 第四章 维护保养及注意事项

- 一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。
- 二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。
- 三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得使用在有压力容器罐装统。

在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷损坏仪表及相应设备。

传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作，在雷雨季节，必须落实可告的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

四、严禁使用强溶剂（如：苯、硝基类油）清洗机壳。

五、不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六、在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

在插拔传感器连接线前，必须先切断仪表电源！

在插打印机连接线前，必须先切断打印机和仪表电源！

在插拔通讯连接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！

在插拔通讯连接线前，必须先切断仪表和上位机电源！

七、公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值 2 倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八、仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联系，本仪表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏，本仪表不允许随意打开，否则不予保修。

九、蓄电池属已耗品，不属三包范围。

为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。

若长时间不使用，必须每隔 2 个月充电一次，每次充电 20 小时。

在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损坏蓄电池。

十、本仪表自销售之日期一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡（编号相符），一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。

一、正常信息提示：

.....	请稍等，仪表内部进行运算，不要进行任何操作。
Prnt	请稍等，仪表与打印机之间的数据传送。
YES	操作成功

二、错误操作信息提示：

Err 1	无打印机。
Err 2	标定出错，输入数据有误。

Err 3	输入数据有误。
Err 4	存储器E <sup>2</sup> PROM, 24C02 出错。
Err 5	存储器E <sup>2</sup> PROM, 24C32 出错。
Err 7	存储记录超过 100 个。
Err 8	暂存数据超过 60 个。
Err 9	记忆皮重数据超过 40 个。
Err 11	传感器接反或是传感器损坏。

## 三. 错误操作信息提示:

Err 12	该车号没有对应的皮重。
Err 13	不打印任何东西, 打印条件不能满足。
Err 15	记录式打印称重记录达到 99 条
Err 16	打印设置上有冲突
Err 17	刚开机, 称重记录为 0 时, 不能打印记录打印的累加值

## 附录 1: 打印格式

## 联单格式:

## 称重码单

序号	0001
日期	2008-07-28
时间	12:02
车号	12345
货号	022
毛重	2000kg
皮重	300kg
净重	1700kg

## 称重码单

序号	0001
日期	2008-07-28
时间	12:02
车号	12345
货号	022
毛重	2000kg
皮重	300kg
净重	1700kg

## 称重码单

序号	0001
日期	2008-07-28
时间	12:02
车号	12345
货号	022
毛重	2000kg
皮重	300kg
净重	1700kg

## 记录格式:

称重单 日期: 2007-07-28

序号	时间	车号	货号	毛重 (kg)	皮重 (kg)	净重 (kg)
0002	12:03	12345	033	2000	300	1700
0003	12:03	00888	033	2000	300	1700
0004	12:04	00888	022	2000	300	1700
累计:		毛重:6000kg		净重:5100kg		

## 附录 2: 打印操作举例

## 一. 一次手动预置皮重打印单

步骤	情况	操作	显示	解释
1	货物上磅	按[预置皮重]	[P00.00]	
2	送预置皮重量	如[1000]	[P1.00]	
3		按[输入]	[ ***** ]	减支皮重的量
4		按[打印]	[c *****]	原来的车号
5	送车号	如[00123]	[c 00123]	若要原来车号, 直接按[输入], 不必改变车号.
6		按[输入]	[hn **]	原来货号
7		如[11]	[hn 11]	若要原来货号, 直接按[输入], 不必改变货号.
8		按[输入]	[Prnt ]	打印称重单

## 二. 一次手动直接打印货物的称重单

步骤	情况	操作	显示	解释
1	货物上磅	按[打印]	[c*****]	原来车号
2	送入“0”	如[0]	[c00123]	“0”车号表示所称的是货物
3		按[输入]	[hn **]	原来货号
4	送货号	如[11]	[hn 11]	若要原来货号, 直接按[输入], 不必改变货号.
5		按[输入]	[Prnt]	打印称重单

## 三. 打印称重单 (两次贮存方式, 即先空车后重车, 或先重车后空车)

步骤	情况	操作	显示	解释
1	空车上来 (等稳定指示灯亮)	按[打印]	[c *****]	原来的车号
2	送新车号	如[00123]	[c00123]	若要原来车号, 直接按[输入], 不必送新货号.
3		按[输入]	[hn **]	原来货号
4	送新货号	如[11]	[hn 11]	若要原来货号, 直接按[输入], 不必送新货号.
5		按[输入]	[good]	1.5 秒退回称重状态
6	重车上来 (等稳定指示灯亮)	按[打印]	[c00123]	“步骤” 2 送的车号
7		按[输入]	[hn 11]	“步骤” 3 送的货号
8		按[输入]	[Prnt ]	打印称重量

★ 注:如果第一步骤是重车,则第六步骤是空车,其它操作雷同.

四.按车号调用皮重打印称重单:

步骤	情况	操作	显示	解释
	车号皮重已预设			仪表内已贮存
1	重车上来(等稳定指示灯亮)	按[车号]	[c*****]	原来车号
2	送需要车号	按[00123]	[c00123]	若原来车号相符,直接按[去皮],不必送车号
3		按[去皮]	[** * ]	减去贮存皮重的量
4		按[打印]	[hn** ]	原来货号
5	送新货号	如[11]	[hn 11 ]	若原来货号相符,直接按[输入],不必送新货号
6		按[输入]	[ Prnt ]	打印称重单
7	表上有负数	按[去皮]	[ 000 ]	返回称重状态